

HEIDENHAIN




NC Solutions

Descrizione del programma NC 2070

Italiano (it) 9/2017

1 Descrizione del programma NC 2070_it.h

Programma NC per eseguire un profilo sotto forma di un'ellisse.

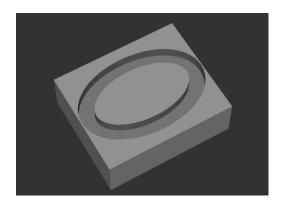

Descrizione

Con questo programma NC il controllo numerico calcola un profilo ad ellisse e lo lavora. A tale scopo il controllo numerico divide la traiettoria dell'utensile in traiettorie lineari e percorre tali traiettorie. Il numero dei movimenti lineari e quindi l'accuratezza del profilo a ellisse possono essere influenzati con il parametro DIVISIONE.

All'inizio del programma si definiscono tutti i parametri necessari per la lavorazione e l'utensile.

Successivamente il controllo numerico richiama un sottoprogramma. In questo sottoprogramma esegue tutti i calcoli e i movimenti traiettoria. Come prima passo del sottoprogramma il controllo numerico sposta il punto zero al centro dell'ellisse e ruota il sistema di coordinate del valore della rotazione definita. In seguito il controllo numerico esegue alcuni calcoli. Il controllo numerico preposiziona quindi l'utensile sul punto di partenza calcolato e penetra alla profondità di fresatura. Il controllo numerico calcola poi le coordinate del punto finale della successiva traiettoria lineare e raggiunge queste coordinate. Questa parte del programma viene ripetuta dal controllo numerico fino a raggiungere il numero definito di traiettorie lineari, e quindi il punto finale.

In seguito il controllo numerico riporta l'utensile alla distanza di sicurezza. Resetta quindi lo spostamento punto zero e la rotazione e termina il sottoprogramma.

Infine il controllo numerico disimpegna l'utensile e termina il programma NC.

Parametro	Nome	Significato
Q1	CENTRO ELLISSE NELL'ASSE X	Centro del profilo dell'ellisse nell'asse X
Q2	CENTRO ELLISSE NELL'ASSE Y	Centro del profilo dell'ellisse nell'asse Y
Q3	PROFONDITA'	Profondità di fresatura del profilo
Q5	DIVISIONE	Numero dei movimenti lineari in cui il controllo numerico suddivide il profilo
Q6	SEMIASSE ELLISSE IN X	Raggio dell'ellisse nell'asse X
Q16	SEMIASSE ELLISSE IN Y	Raggio dell'ellisse nell'asse Y
Q7	ANGOLO DI PARTENZA NEL PIANO X/Y	Angolo assoluto del punto di partenza del profilo
Q17	ANGOLO FINALE NEL PIANO X/Y	Angolo assoluto del punto finale del profilo
Q8	ROTAZIONE DELL'ELLISSE	Valore angolare della rotazione dell'ellisse
Q10	DISTANZA DI SICUREZZA	Coordinata Z che il controllo numerico raggiun ge in rapido prima della lavorazione
Q11	AVANZAMENTO IN PROFONDITA'	Velocità di traslazione dell'utensile nell'asse Z
Q12	AVANZAMENTO FRESATURA	Velocità di traslazione dell'utensile nel piano X/Y
Q14	SOVRAMETALLO	Sovrametallo laterale di lavorazione
Q15	COMPENSAZIONE RAGGIO	Direzione della compensazione del raggio
		 0 per una traiettoria di fresatura senza compensazione del raggio (R0)
		 +1 per una traiettoria di fresatura con compensazione del raggio a sinistra (RL)
		 +2 per una traiettoria di fresatura con compensazione del raggio a destra (RR)

